

UP



Il profilo di questa guarnizione assicura una buona reazione ai carichi variabili e un attrito ridotto in tutte le condizioni di pressioni.

Il materiale utilizzato per produrre questa guarnizione è uno speciale poliuretano che ha eccellenti proprietà anti-usura e che assicura elevata durata in esercizio e resistenza all'estrusione.

- Adatta sia per stelo che per pistone
- Soluzione economica
- Eccellente resistenza all'usura
- Elevata durata in esercizio
- Alta resistenza contro l'estrusione
- Buona resistenza alla temperatura

- Di facile installazione

MATERIALE




Tipologia
Poliuretano

Designazione
SEALPUR 93

Durezza
93 °ShA

CONDIZIONI D'ESERCIZIO


Pressione
≤ 400 bar



Velocità
≤ 0.5 m/s



Temperatura
-40°C ÷ +100°C



Fluidi

Oli idraulici (a base minerale)
Per altri fluidi contattare il nostro ufficio tecnico

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Superf. dinamica	Ra ≤ 0.3 μm	Rt ≤ 2.5 μm
Superf. statica	Ra ≤ 1.6 μm	Rt ≤ 6.3 μm

GIOCO D'ACCOPIAMENTO "g"

Il massimo gioco d'accoppiamento sul lato opposto alla direzione della pressione


50 bar	1.20 mm	300 bar	0.25 mm
100 bar	0.80 mm	400 bar	0.17 mm
200 bar	0.40 mm		

SMUSSI D'INVITO

d	Smin
inferiore 100	5 mm
100÷200	7 mm
oltre 200	10 mm

Per evitare di danneggiare la guarnizione, bave e spigoli vivi nell'area d'installazione devono essere rimossi e la sede deve avere spigoli arrotondati.


I dati sopra citati sono valori massimi, possono essere mantenuti per brevi periodi e non possono essere usati allo stesso tempo contemporaneamente.

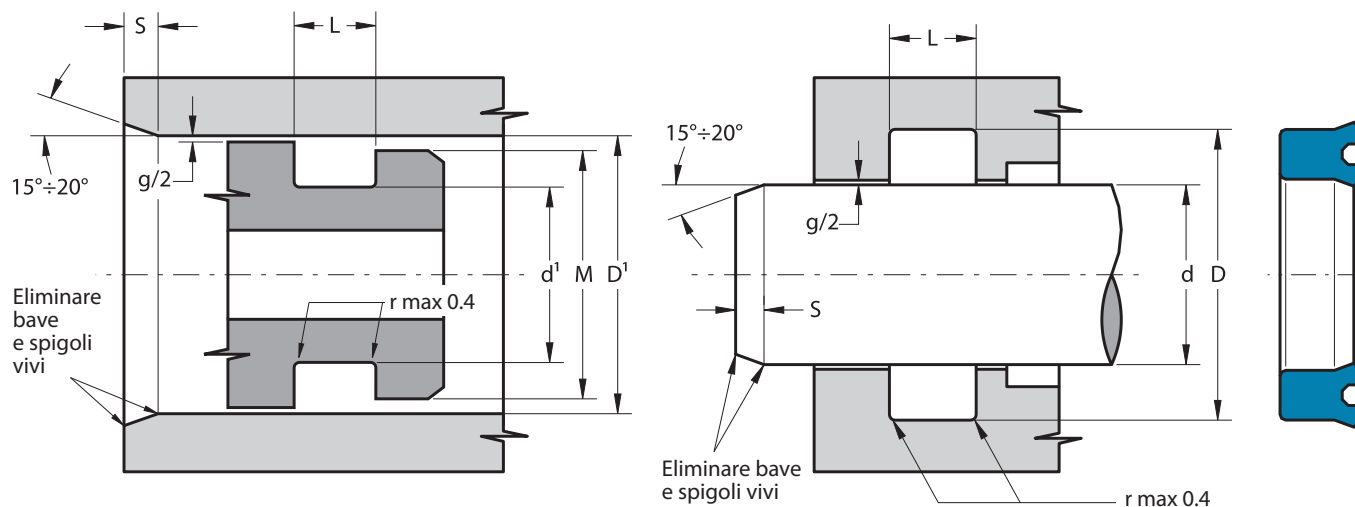

Part.	$d^{1\text{ H8}}$ d^{f7}	$D^{1\text{ H10}}$ D^{H10}	$L^{+0.25}$	M
UP 3 8 4	3	8	4.5	5
UP 3 9 4.5	3	9	5.0	5
UP 4 10 4	4	10	4.5	6
UP 4 10 4.5	4	10	5.0	6
UP 4.5 11 5	4.5	11	5.5	6.5
UP 5 12 4.5	5	12	5.0	7
UP 5 12 5	5	12	5.5	7
UP 5 12 6	5	12	7.0	7
UP 5 17 9	5	17	10.0	11
UP 6 12 4	6	12	4.5	8
UP 6 12 5.2	6	12	5.7	8
UP 6 12 5.5	6	12	6.0	8
UP 6 12 6	6	12	7.0	8
UP 6 12 8	6	12	9.0	8
UP 6 12.7 6	6	12.7	7.0	8
UP 6 15 8	6	15	9.0	9
UP 6.35 11.11 5	6.35	11.11	5.5	8.5
UP 7 14 3.5	7	14	4.2	9
UP 7 15 7	7	15	8.0	9
UP 8 12 2.4	8	12	3.5	10
UP 8 14 6	8	14	7.0	10
UP 8 15 5.8	8	15	6.3	10
UP 8 15 8	8	15	9.0	10
UP 8 16 4	8	16	4.5	10

Part.	$d^{1\text{ H8}}$ d^{f7}	$D^{1\text{ H10}}$ D^{H10}	$L^{+0.25}$	M
UP 8 16 5.8	8	16	6.3	10
UP 8 18 9	8	18	10.0	11
UP 8.4 16 5.8	8.4	16	6.3	10
UP 10 16 4	10	16	4.5	12
UP 10 16 5.6	10	16	6.2	12
UP 10 16 6	10	16	7.0	12
UP 10 18 5	10	18	6.0	12
UP 10 18 6	10	18	7.0	12
UP 10 18 8	10	18	9.0	12
UP 10 20 8	10	20	9.0	12
UP 10 22 8	10	22	9.0	13
UP 12 18 4.5	12	18	5.0	14
UP 12 18 5	12	18	5.5	14
UP 12 18 6	12	18	7.0	14
UP 12 20 8	12	20	9.0	14
UP 12 22 5	12	22	6.0	15
UP 12 22 7	12	22	8.0	15
UP 12 22 8	12	22	9.0	15
UP 12 24 8	12	24	9.0	15
UP 14 20 4.8	14	20	5.3	16
UP 14 22 6	14	22	7.0	16
UP 14 24 8	14	24	9.0	16
UP 14 27 7	14	27	8.0	16
UP 15 21.5 4.5	15	21.5	5.0	17


Part.	$d^{1\text{ H8}}$ d^{f7}	$D^{1\text{ H10}}$ D^{H10}	$L^{+0.25}$	M
UP 15 25 8	15	25	9.0	18
UP 15 25 10	15	25	11.0	18
UP 16 22 4	16	22	4.5	18
UP 16 22 5	16	22	5.5	18
UP 16 22 5.5	16	22	6.0	18
UP 16 24 5	16	24	6.0	18
UP 16 24 8	16	24	9.0	18
UP 16 24 9	16	24	10.0	18
UP 16 26 5	16	26	6.0	19
UP 16 26 8	16	26	9.0	19
UP 16 28 6	16	28	7.0	19
UP 16 28 9	16	28	10.0	19
UP 16 32 8	16	32	9.0	20
UP 17 23 4	17	23	4.5	19
UP 17 25 4	17	25	4.5	19
UP 17 25 6	17	25	7.0	19
UP 17 25 10	17	25	11.0	19
UP 17 27 6.5	17	27	7.6	19
UP 18 25 5	18	25	5.5	20
UP 18 26 6.5	18	26	7.5	20
UP 18 26 8	18	26	9.0	20
UP 18 26 8.5	18	26	9.5	20
UP 18 28 8	18	28	9.0	21
UP 18 30 8	18	30	9.0	21

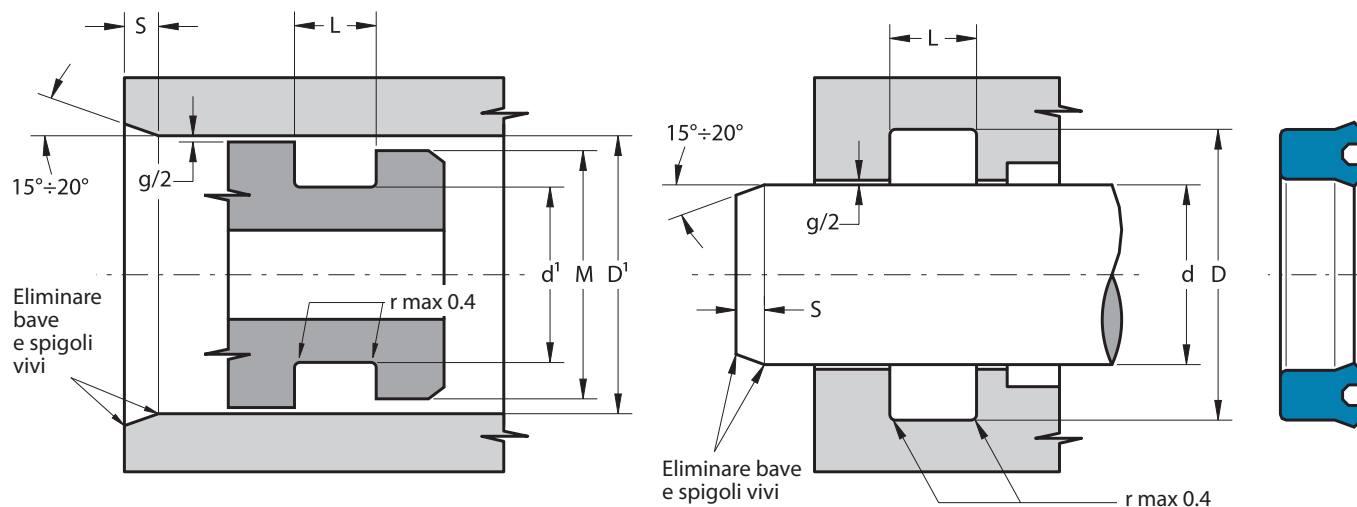

Part.	d ^{1 f8} d _{f7}	D ^{1 H10} D _{H10}	L ^{+0.25}	M
UP 19 25 6	19	25	7.0	21
UP 20 26 5	20	26	5.5	22
UP 20 28 4	20	28	5.0	22
UP 20 28 5	20	28	5.5	22
UP 20 28 5.7	20	28	6.2	22
UP 20 28 7	20	28	8.0	22
UP 20 28 8	20	28	9.0	22
UP 20 29 5	20	29	5.5	22
UP 20 30 7	20	30	8.0	23
UP 20 30 8	20	30	9.0	23
UP 20 30 10	20	30	11.0	23
UP 20 32 7.5	20	32	8.5	23
UP 20 35 9	20	35	10.0	24
UP 20 40 10	20	40	11.0	24
UP 22 27 2.6	22	27	3.0	24
UP 22 28 8	22	28	9.0	24
UP 22 30 6	22	30	7.0	24
UP 22 32 8	22	32	9.0	25
UP 22 32 10	22	32	11.0	25
UP 22 35 10	22	35	11.0	25
UP 22 40 10	22	40	11.0	25
UP 24 32 6	24	32	7.0	26
UP 24 32 7	24	32	8.0	26
UP 24 34 5	24	34	5.5	27

Part.	d ^{1 f8} d _{f7}	D ^{1 H10} D _{H10}	L ^{+0.25}	M
UP 25 33 5	25	33	5.5	27
UP 25 33 6	25	33	7.0	27
UP 25 35 5	25	35	5.5	28
UP 25 35 8	25	35	9.0	28
UP 25 35 10	25	35	11.0	28
UP 25 38 8	25	38	9.0	28
UP 25 38 10	25	38	11.0	28
UP 25 40 7	25	40	8.0	28
UP 25 40 10	25	40	11.0	28
UP 27 36.5 6.8	27	36.5	7.8	30
UP 28 35 4.7	28	35	5.5	30
UP 28 35.5 5	28	35.5	5.5	30
UP 28 36 6.5	28	36	7.5	30
UP 28 38 7	28	38	8.0	31
UP 28 38 8	28	38	9.0	31
UP 28 38 10	28	38	11.0	31
UP 28 40 10	28	40	11.0	31
UP 28 50 10	28	50	11.0	33
UP 30 36 4	30	36	4.5	32
UP 30 37 6	30	37	7.0	32
UP 30 38 4	30	38	4.5	32
UP 30 38 5.8	30	38	6.3	32
UP 30 38 6	30	38	6.5	32
UP 30 38 7	30	38	8.0	32


Part.	d ^{1 f8} d _{f7}	D ^{1 H10} D _{H10}	L ^{+0.25}	M
UP 30 40 5	30	40	5.5	33
UP 30 40 6	30	40	7.0	33
UP 30 40 10	30	40	11.0	33
UP 30 42 9	30	42	10.0	33
UP 30 42 10	30	42	11.0	33
UP 30 45 10	30	45	11.0	34
UP 30 50 10	30	50	11.0	34
UP 30 50 12	30	50	13.0	34
UP 32 40 5.5	32	40	6.0	34
UP 32 40 8	32	40	9.0	34
UP 32 42 10	32	42	11.0	35
UP 32 45 10	32	45	11.0	35
UP 34 45 7	34	45	8.0	37
UP 34 45 9	34	45	10.0	37
UP 35 43 6	35	43	7.0	37
UP 35 45 5	35	45	5.5	38
UP 35 45 6	35	45	7.0	38
UP 35 45 7	35	45	8.0	38
UP 35 45 8	35	45	9.0	38
UP 35 45 10	35	45	11.0	38
UP 35 48 10	35	48	11.0	38
UP 35 50 10	35	50	11.0	39
UP 35 55 10	35	55	11.0	39
UP 35 55 12	35	55	13.0	39

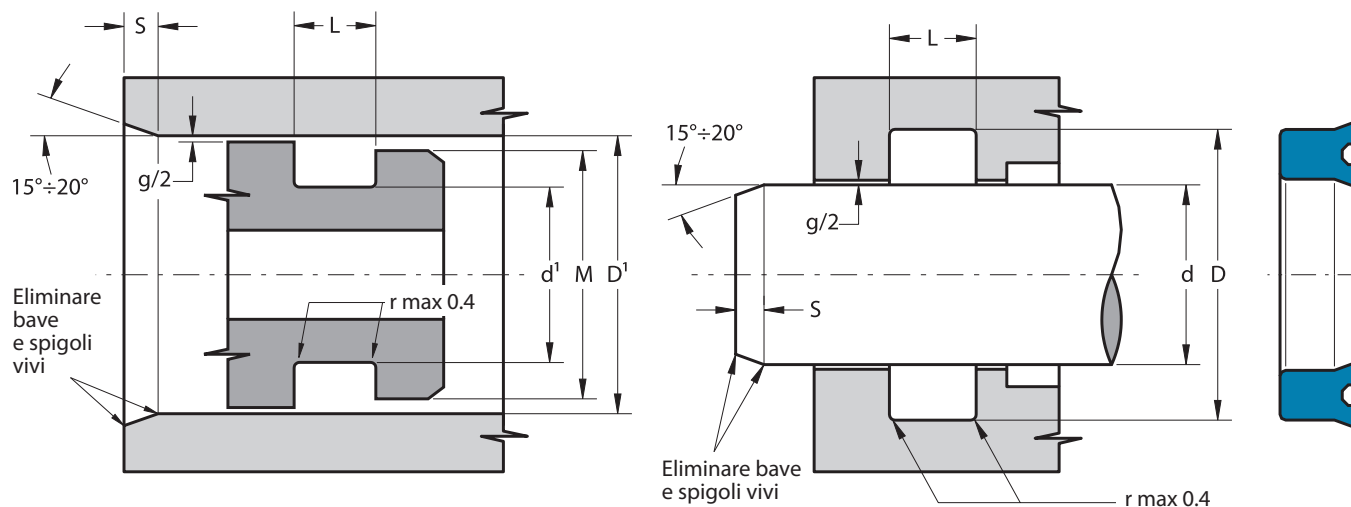

Part.	$d_{f7}^{1 f8}$	$D_{H10}^{1 H10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 36 46 7	36	46	8.0	39
UP 36 48 8	36	48	9.0	39
UP 38 45 5	38	45	5.5	40
UP 38 46 6.5	38	46	7.5	40
UP 38 50 9	38	50	10.0	41
UP 38 55 10	38	55	11.0	41
UP 38 58 10	38	58	11.0	42
UP 40 48 5.8	40	48	6.3	42
UP 40 48 8	40	48	9.0	42
UP 40 50 5	40	50	5.5	43
UP 40 50 6	40	50	7.0	43
UP 40 50 6.5	40	50	7.5	43
UP 40 50 8	40	50	9.0	43
UP 40 50 10	40	50	11.0	43
UP 40 55 10	40	55	11.0	44
UP 40 60 10	40	60	11.0	45
UP 40 60 13	40	60	14.0	45
UP 42 50 6	42	50	7.0	44
UP 42 50 8	42	50	9.0	44
UP 42 52 9	42	52	10.0	45
UP 42 62 12	42	62	13.0	47
UP 45 53 6.5	45	53	7.5	48
UP 45 55 6	45	55	7.0	48
UP 45 55 6.5	45	55	7.5	48

Part.	$d_{f7}^{1 f8}$	$D_{H10}^{1 H10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 45 55 10	45	55	11.0	48
UP 45 56 7	45	56	8.0	48
UP 45 60 10	45	60	11.0	49
UP 45 63 10	45	63	11.0	49
UP 45 65 10	45	65	11.0	50
UP 45 65 12	45	65	13.0	50
UP 48 58 10	48	58	11.0	51
UP 50 60 5	50	60	5.5	53
UP 50 60 6	50	60	7.0	53
UP 50 60 7	50	60	8.0	53
UP 50 60 10	50	60	11.0	53
UP 50 60 11	50	60	12.0	53
UP 50 62 9	50	62	10.0	53
UP 50 63 6	50	63	7.0	54
UP 50 65 7	50	65	8.0	54
UP 50 65 10	50	65	11.0	54
UP 50 70 10	50	70	11.0	55
UP 50 70 12	50	70	13.0	55
UP 52 62 12	52	62	13.0	55
UP 53 63 6.5	53	63	7.5	56
UP 55 65 6	55	65	7.0	58
UP 55 65 10	55	65	11.0	58
UP 55 65 12	55	65	13.0	58
UP 55 70 12	55	70	13.0	59


Part.	$d_{f7}^{1 f8}$	$D_{H10}^{1 H10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 55 75 12	55	75	13.0	60
UP 55 80 12	55	80	13.0	60
UP 56 66 5	56	66	5.5	59
UP 56 66 6	56	66	7.0	59
UP 60 70 5	60	70	5.5	63
UP 60 70 6	60	70	7.0	63
UP 60 70 8	60	70	9.0	63
UP 60 70 10	60	70	11.0	63
UP 60 70 12	60	70	13.0	63
UP 60 71 7	60	71	8.0	63
UP 60 75 10	60	75	11.0	64
UP 60 75 12	60	75	13.0	64
UP 60 80 10	60	80	11.0	65
UP 60 80 12	60	80	13.0	65
UP 60 80 18	60	80	19.0	65
UP 63 73 6	63	73	7.0	66
UP 63 75 10	63	75	11.0	66
UP 63 78 10	63	78	11.0	67
UP 65 75 6	65	75	7.0	68
UP 65 75 12	65	75	13.0	68
UP 65 80 10	65	80	11.0	69
UP 65 80 11	65	80	12.0	69
UP 65 80 12	65	80	13.0	69
UP 65 85 12	65	85	13.0	70

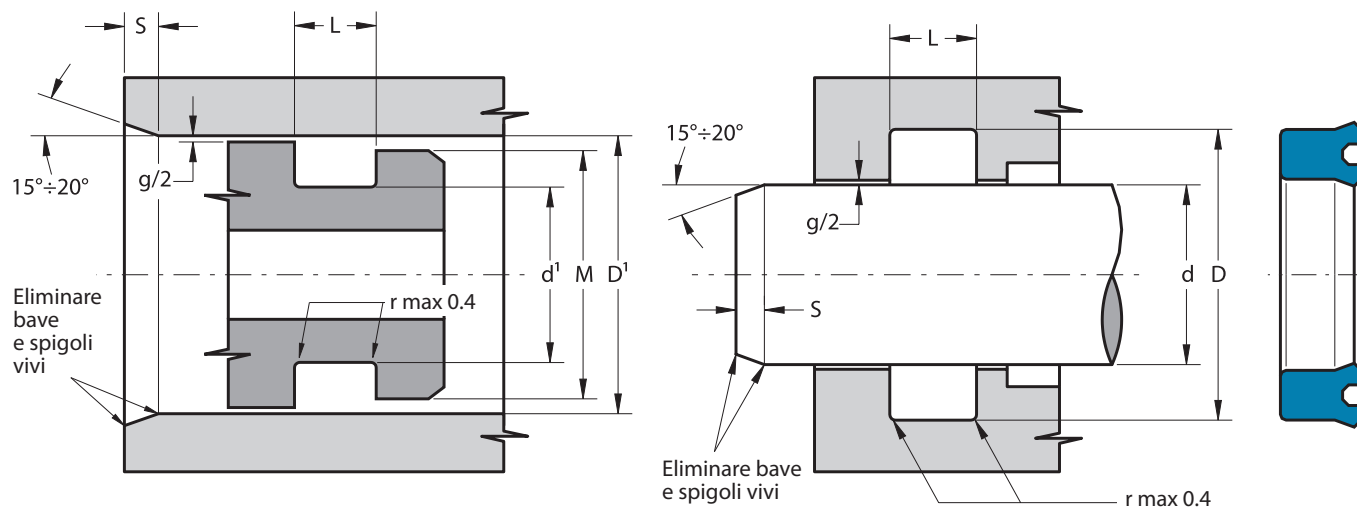

Part.	$d_{f7}^{+0.18}$	$D_{H10}^{+0.10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 67 77 10	67	77	11.0	70
UP 67.3 80 6.5	67.3	80	7.5	71
UP 68 92.4 14	68	92.4	15.0	74
UP 70 75 3.5	70	75	4.1	72
UP 70 80 5	70	80	6.0	73
UP 70 80 6	70	80	7.0	73
UP 70 80 8	70	80	9.0	73
UP 70 80 10	70	80	11.0	73
UP 70 80 12	70	80	13.0	73
UP 70 85 11	70	85	12.0	74
UP 70 85 12	70	85	13.0	74
UP 70 90 12	70	90	13.0	75
UP 70 90 18	70	90	19.0	75
UP 75 85 6	75	85	7.0	78
UP 75 85 12	75	85	13.0	78
UP 75 90 7.5	75	90	8.5	79
UP 75 90 10	75	90	11.0	79
UP 75 90 12	75	90	13.0	79
UP 75 95 10	75	95	11.0	80
UP 75 95 12	75	95	13.0	80
UP 75 95 13.5	75	95	14.5	80
UP 75 95 14.5	75	95	15.5	80
UP 77.5 87.5 10	77.5	87.5	11.0	81
UP 80 90 5	80	90	6.0	83

Part.	$d_{f7}^{+0.18}$	$D_{H10}^{+0.10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 80 90 6	80	90	7.0	83
UP 80 90 8	80	90	9.0	83
UP 80 90 10	80	90	11.0	83
UP 80 90 12	80	90	13.0	83
UP 80 95 12	80	95	13.0	84
UP 80 100 9.5	80	100	10.5	85
UP 80 100 12	80	100	13.0	85
UP 85 95 8.5	85	95	9.5	88
UP 85 95 12	85	95	13.0	88
UP 85 100 9	85	100	10.0	89
UP 85 100 10	85	100	11.0	89
UP 85 100 12	85	100	13.0	89
UP 85 105 12	85	105	13.0	90
UP 90 100 8	90	100	9.0	93
UP 90 100 12	90	100	13.0	93
UP 90 105 12	90	105	13.0	94
UP 90 110 12	90	110	13.0	95
UP 90 115 12	90	115	13.0	95
UP 90 115 15	90	115	16.0	95
UP 95 110 9	95	110	10.0	99
UP 95 110 12	95	110	13.0	99
UP 95 115 12	95	115	13.0	100
UP 100 115 9	100	115	10.0	104
UP 100 115 12	100	115	13.0	104

Part.	$d_{f7}^{+0.18}$	$D_{H10}^{+0.10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 100 120 12	100	120	13.0	105
UP 100 125 12	100	125	13.0	105
UP 100 125 15	100	125	16.0	105
UP 105 120 8	105	120	9.0	109
UP 105 120 15	105	120	16.0	109
UP 105 125 12	105	125	13.0	110
UP 105 125 15	105	125	16.0	110
UP 110 125 9	110	125	10.0	114
UP 110 125 12	110	125	13.0	114
UP 110 125 15	110	125	16.0	114
UP 110 130 15	110	130	16.0	115
UP 115 135 15	115	135	16.0	118
UP 120 140 15	120	140	16.0	125
UP 125 140 9	125	140	10.0	129
UP 125 140 11	125	140	12.0	129
UP 125 140 15	125	140	16.0	129
UP 125 145 15	125	145	16.0	130
UP 130 145 12	130	145	13.0	134
UP 130 150 15	130	150	16.0	135
UP 140 155 9	140	155	10.0	144
UP 140 160 12	140	160	13.0	145
UP 140 160 15	140	160	16.0	145
UP 145 165 15	145	165	16.0	150
UP 150 170 15	150	170	16.0	155

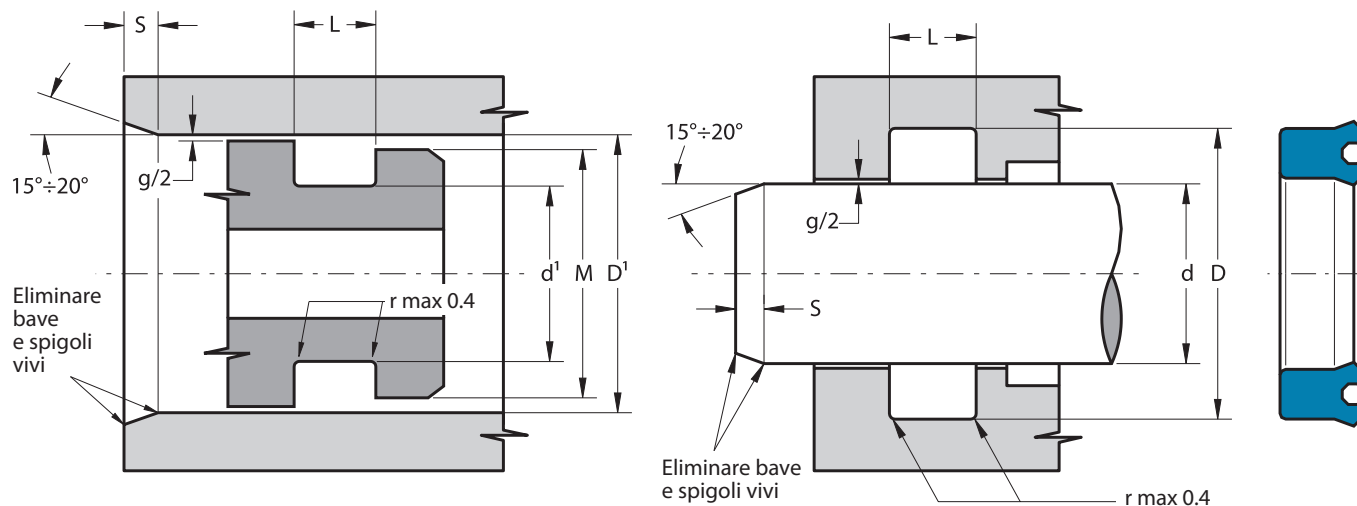

Part.	$d_{f7}^{1 f8}$	$D_{H10}^{1 H10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 160 175 12	160	175	13.0	164
UP 160 180 15	160	180	16.0	165
UP 170 190 12	170	190	13.0	175
UP 170 190 15	170	190	16.0	175
UP 175 200 15	175	200	16.0	180
UP 180 200 15	180	200	16.0	185
UP 180 205 18	180	205	19.0	186
UP 190 210 15	190	210	16.0	195
UP 200 220 12	200	220	13.0	205
UP 200 220 15	200	220	16.0	205
UP 200 225 18	200	225	19.0	206
UP 220 250 18	220	250	19.0	225

Misure in pollici

UP 1500 2000 0250	38.10	50.80	7.35	41.9
-------------------	-------	-------	------	------

Part.	$d_{f7}^{1 f8}$	$D_{H10}^{1 H10}$	$L_{+0.25}$	M
UP 2000 2500 0250	50.80	63.50	7.35	54.6
UP 2000 2625 0562	50.80	66.68	14.78	55.5
UP 2125 2625 0406	53.97	66.68	11.00	58.0
UP 2250 2625 0375	57.15	66.68	10.50	60.3
UP 2500 3250 0620	63.50	82.55	16.75	68.5
UP 2625 3000 0187	66.68	76.20	5.25	69.9
UP 3000 3625 0562	76.20	92.08	14.78	80.9
UP 3000 3750 0620	76.20	95.25	16.75	81.0
UP 3500 3875 0375	88.90	98.43	10.50	92.0
UP 3500 4000 0375	88.90	101.60	10.50	93.0
UP 3500 4250 0620	88.90	107.95	16.75	94.0
UP 3875 4250 0187	98.43	107.95	5.25	101.6
UP 5250 6000 0620	133.36	152.40	16.75	138.0
UP 6250 7000 0620	158.75	177.80	16.75	163.7
UP 6500 7500 0765	165.10	190.50	20.40	170.0
UP 7000 8000 0750	177.80	203.20	20.10	184.0